



Instructions stockage

Commentaires

Lieu de stockage	Doit être sec, frais et modérément aéré
Température du stockage	Recommandé +20° ne doit pas dépassé +30° et ne doit pas être en dessous de -10°
Chauffage	Les sources de chauffage ne doivent pas directement être en contact avec le produit la distance des produit et la source chauffante doit être > 1m
Eclairage	Les produits élastomères doivent être protégés de la lumière des rayons solaires et des ultraviolets. Cette préconisation est importante sur les formulations R et M Polyuréthane STRATHANE
Contrainte	Il faut veiller a ce que les élastomères soient stockés sans contraintes de charge Il est préférable de les stocker hors contact avec des métaux dont certains sont préjudiciables
Protection humidité	Lors du stockage il est recommandé de les conserver dans leur carton d'origine De l'air doit être faible il faut éviter la condensation le taux d'humidité doit être <65%
Ozone	Le lieu de stockage ne doit pas contenir de matériels pouvant produire de l'ozone (pour mélange NR 1XX)
Emballage	Sont prohibés papier alu, papier kraft enduit, feuille PE
Nettoyage	Savon et eau chaude tous solvants sont prohibés
Durée	Nous recommandons un stockage maximum de 36 mois